

PREPARAZIONE			
Indossare ed utilizzare tutti i D.P.I. prescritti			
Consultare etichette e istruzioni dei prodotti e delle attrezzature utilizzate			
Non improvvisare nulla né dal punto di vista operativo né dal punto di vista della programmazione dei lavori			
Non miscelare i prodotti			
Non usare prodotti sconosciuti senza averne prima letto la scheda			
Non usare attrezzature non idonee, insicure o sporche			
Non fare ciò che sembra giusto ma ciò che è previsto			
Non procedere mai dallo sporco verso il pulito o dal basso verso l'alto			
Individuare i punti acqua e corrente necessari			
Individuare una postazione da attrezzare per il lavaggio delle parti smontate			
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi			
Spegnimento banchi - non operare su banchi ancora funzionanti			
Preparare le idropultrici per il lavaggio, la pulitrice a vapore, le aspirapolveri in prossimità dei banchi, il compressore con tubo, prolunghe e pistole, il soffiatore, prese multiple e prolunghe			
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi			
Approntamento idoneo spazio in cella surgelati verificando la corretta temperatura di esercizio			
Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
Rimozione dei prodotti dai banchi ed immediato trasporto nella cella surgelati con utilizzo di appositi cestoni	transpallet		cestoni
PULIZIA			
rimuovere i componenti che posizionati su bancale verranno portati nelle postazioni di pulizia	transpallet		bancali
proteggere tutti i componenti elettrici rimasti dal getto d'acqua			guanti gomma, sacchetti PVC
PRESA D' ARIA CON FILTRO			
rimuoverle e lavarle con getto vapore	idropultrici	supersgrassante	
BANCHI			
rimuovere con palette, raschietti e aspirapolvere la maggiore quantità possibile di incrostazioni e residui	aspirapolvere, maialino + compressore, pulitrice a vapore, bidone aspiraliquidi, spazzola ad acqua, compressore, attrezzatura meccanica, soffiatore	sgrassante inibito, sgrassante lucidante	raschietti, palette, schede sgrassante inibito e sgrassante lucidante
nebulizzare sulle batterie, sulle pareti e sui fondi con maialino il prodotto sgrassante concentrato inibito per alluminio e lasciare agire			
passare con pulitrice a vapore tutte le superfici fino al raggiungimento della pulizia con particolare attenzione alle batterie ed al circuito di aspirazione dell'aria evitando spruzzi all'esterno della vasca			
sciacquare con spazzola ed acqua			
asciugare con soffiatore			
soffiare con aria compressa per asciugare le spine e le prese			
FONDI			
nebulizzare sul fronte e sul retro il prodotto supersgrassante e sfregare con una spugnetta abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto	pulitrice a vapore	supersgrassante	spugnetta abrasiva, spazzola, raschietto con lamette, schede supersgrassante
sciacquare con pulitrice a vapore			
verificare l'efficacia degli scarichi o disostruirli			
aspirare l'acqua rimasta con il bidone aspiraliquidi			
LAMIERE PORTAMOTORI E MOTORI			
rimuovere le ventole dai motori	vasca, idropultrice, attrezzatura meccanica	supersgrassante, pulitore rapido	spugnetta abrasiva, spazzola, raschietto con lamette, panno, schede supersgrassante e pulitore rapido
immergere le ventole in vasca con supersgrassante			
rimuovere i motori dalle lamiere			
pulire i motori con panno umido e pulitore rapido			
nebulizzare sul fronte e sul retro delle lamiere il prodotto supersgrassante e sfregare con una spugnetta abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto			
sciacquare con idropultrice a caldo			
RIMONTAGGIO			
rimontare le ventole pulite ed asciugate sui motori, rimontare i motori sulle lamiere	bidone aspiraliquidi, attrezzatura meccanica		
rimontare le lamiere portamotori inserendo le prese di corrente accuratamente soffiate ed asciugate e provare il funzionamento e senso di rotazione			
rimontare i fondi solo dopo aver completato l'intervento sui motori			
rimontare i ripiani, i tubi neon ed i portatubi, inserire le prese di corrente accuratamente soffiate ed asciugate e provare il funzionamento delle lampade			
rimontare le prese d'aria con filtro ed asciugarle con bidone aspiraliquidi			

LUCIDATURA			
Operazioni	Attrezzatura	Prodotto	Accessori
pulire accuratamente con straccio umido tutte le tracce d'intervento		pulitore rapido	panno o vileda, schede pulitore rapido
lucidare le parti cromate con panno umido e pulitore rapido			
pulire gli schienali e le mascherine basse con panno umido e pulitore rapido			
CHIUSURA INTERVENTO			
Ricaricare il prodotto al raggiungimento della temperatura adeguata			
Accertarsi della completa asciugatura del pavimento			
Accertarsi dello completa pulizia dei componenti			
Accertarsi del buon funzionamento delle parti rimontate			
Pulire la zona adiacente il luogo di lavoro			
Ritirare tutta l'attrezzatura ed il materiale di risulta			